

**АО "Михневский завод электроизделий"**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**

**МУФТА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ  
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ марки КНТп-10 кВ МКС  
ТУ 27.33.13-007-01394461-2018**

**ВНИМАНИЕ!**

**Изменения в конструкции муфты  
в п.6,7,8,14.**

**Ознакомьтесь с инструкцией перед  
началом работ.**

**2024**

## **КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на комплект для монтажа одной концевой термоусаживаемой муфты КНТп-10

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	ЗКНТп-10 (10-25) МКС	ЗКНТп-10 (25-50) МКС	ЗКНТп-10 (70-120) МКС	ЗКНТп-10 (150-240) МКС
1.Перчатка термоусаживаемая с клеевым слоем изолирующая ТУП 3 –1	шт.	1	-	-	-
ТУП 3 –2	шт.	-	1	-	-
ТУП 3 –3	шт.	-	-	1	1
2.Трубка термоусаживаемая маслостойкая № 1 для изолир-я жил кабеля,белая 22/8x1,5 длиной 800мм	шт.	3	3	-	-
28/11x1,5 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-
33/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3
3.Трубка термоусаживаемая №2 с клеевым слоем,красная 22/8x1,5 длиной 800мм	шт.	3	-	-	-
28/11x1,5 длиной 800мм	шт.	-	3	-	-
33/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	3	-
38/15x1,7 длиной 800мм	шт.	-	-	-	3
4.Манжета бандажирующая с клеевым слоем ТУТ,75/22х3 дл. 250 мм,черная	шт.	1	1	1	1
5.Манжета изолирующая термоусаживаемая с клеевым слоем,красная 21/6x2,5 длиной 100мм	шт.	3	-	-	-
26/8x3 длиной 100мм	шт.	-	3	-	-
35/12x3 длиной 120мм	шт.	-	-	3	-
43/16x3,5 длиной 120мм	шт.	-	-	-	3
6.Провод медный с наконечником, длина 800 мм сечением 10 мм <sup>2</sup>	шт.	1	-	-	-
сечением 16 мм <sup>2</sup>	шт.	-	1	-	-
сечением 25 мм <sup>2</sup>	шт.	-	-	1	-
сечением 35 мм <sup>2</sup>	шт.	-	-	-	1
7.Припой ПОС – 30	кг	0,05	0,05	0,075	0,075
8.Припой марки А	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
9.Проволока оцинкованная	м	2,5	2,5	2,5	2,5
10.Жир паяльный	шт.	1	1	1	1
13.Салфетка	шт.	1	1	1	1
14.Нитки льняные	м	1,5	1,5	1,5	1,5
15.Заполнитель корешковой части (конус-регулятор маслостойкий)	шт.	1	1	1	1
16.Лента ПВХ	шт.	1	1	1	1
17.Изолятор ПИ-1,красный	шт.	-	6	-	-
Изолятор ПИ-2,красный	шт.	-	-	6	6
18.Наконечник винтовой, мм <sup>2</sup> 10-25	шт.	3	-	-	-
25-50	шт.	-	3	-	-
70-120	шт.	-	-	3	-
150-240	шт.	-	-	-	3
19.Лента-герметик на наконечники	шт./м.	3/0,05	3/0,08	3/0,1	3/0,12
20.Герметик на срез оболочки	шт./м.	1/0,2	1/0,2	1/0,2	1/0,25
21. Лента-герметик для герметизации узла заземления	шт./м.	1/0,2	1/0,5	1/0,7	1/0,8
22.Инструкция по монтажу	шт.	1	1	1	1
23.Перчатки х/б	пара	2	2	2	2

Допускаются отклонения в размерах термоусаживаемых комплектующих в пределах 5% от номинала.

Дата упаковки

## Штамп ОТК

**В связи с имеющимися фактами подделки продукции АО «МЗЭИ» просим обращать внимание на целостность заводской упаковки, наличие комплектовочной ведомости, монтажной инструкции и сертификата качества.**

## **До начала работы!**

Проверьте, что размер деталей комплекта, который Вы собираетесь использовать, соответствует сечению кабеля (см. Таблицу 1). Свериться с этикеткой набора и этикеткой на монтажной инструкции. Не исключено, что компоненты или рабочие операции подвергались усовершенствованию с тех пор, как Вы в последний раз монтировали это изделие. Внимательно прочтайте данную инструкцию и следуйте указанным последовательностям операций.

**Таблица 1**

Тип муфты	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм <sup>2</sup>
3 КНТп-10(10-25)МКС	10	10,16,25
3 КНТп-10(25-50)МКС	10	25,35,50
3 КНТп-10(70-120) МКС	10	70,95,120
3 КНТп-10(150-240) МКС	10	150,185,240

### **1.Область применения**

Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией по ГОСТ 18410-73 в общей алюминиевой или свинцовой оболочке с защитными покровами или без них и пластмассовой изоляцией по ТУ 16.К71-277-98 на напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц внутри помещений. Климатическое исполнение УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

### **2. Указания мер безопасности**

Монтаж муфт должен производиться с соблюдением общих правил техники безопасности согласно "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", ПУЭ, "Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 10кВ" и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные муфты.

### **3. Общие указания**

Все операции следует выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией, не допуская изменений в технологии монтажа.

3.1.Перед началом монтажа:

- проверить по комплектовочной ведомости наличие деталей в комплекте в соответствии с сечением применяемого кабеля;
- подготовить рабочее место и необходимые инструменты и приспособления;
- проверить бумажную изоляцию на отсутствие влаги.

#### **Монтаж муфты на кабеле с увлажнённой изоляцией категорически запрещается!**

3.2.Процесс монтажа должен быть непрерывным до полного его окончания. В процессе монтажа соблюдать чистоту рук и инструмента и выполнять все мероприятия, предупреждающие попадание пыли и влаги в муфту.

3.3.Поверхности металлических оболочек, бронелент или шланга кабеля, предназначенные для контакта с герметиком, должны быть обезжирены, зачищены (оболочка и бронеленты до металлического блеска) напильником или шкуркой и ещё раз обезжирены.


3.4.Усадку термоусаживаемых изделий производить предпочтительно газовой горелкой.

3.5.Отрегулировать горелку так, чтобы пламя её было синее, размытое, с жёлтым языком.

3.6.При усадке термоусаживаемых перчаток, трубок и манжет горелку держать в направлении усадки изделий, равномерно перемещая горелку по окружности вдоль кабеля, трубка и перчатка должны равномерно сесть по всей окружности.

3.7.Поверхности усаженных трубок или перчаток должны быть гладкими, без морщин и вздутий.

## Разделка кабеля

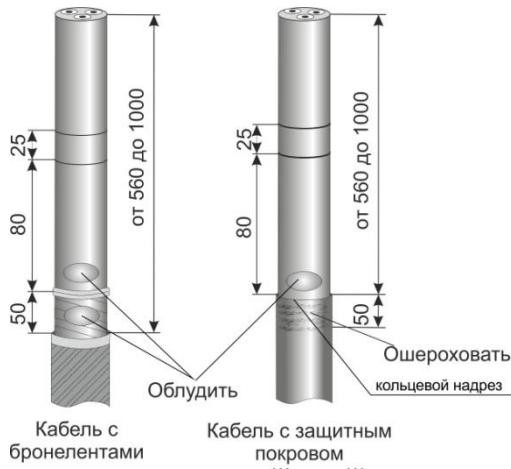

1. Распрямить кабель на длине 1000 - 1500мм.

В случае кабеля с броней поверх защитного джутового покрова наложить бандаж из липкой ленты ПВХ на расстоянии от конца кабеля, определяемом местом присоединения, до 1000мм, но не менее 560мм. Кабельную пряжу размотать от конца кабеля до бандажа и удалить. На расстоянии 50мм от среза джутового покрова на бронеленты кабеля наложить бандаж из 2-3 витков стальной оцинкованной проволоки. Броню кабеля надрезать по кромке бандажа бронерезкой или ножковкой с ограничителем, после чего броня и подушка под ней разматываются и удаляются.

В случае защитных покровов типа Шв или Шп выполнить кольцевой и продольный надрез по шлангу кабеля (кольцевой - на расстоянии от конца кабеля 560-1000мм). Удалить шланг. На

расстоянии 80мм от среза брони (шланга) на оболочке выполнить первый кольцевой надрез, и на расстоянии 25мм от него - второй. Поверхность шланга у среза ошероховать на длине 50мм.

**В случае паяной системы заземления:** зачистить и облудить места пайки провода заземления к оболочке кабеля и бронелентам припоеем ПОС (алюминиевую оболочку - сначала припоеем А, затем - ПОС).

**В случае непаяной системы заземления для кабеля с броней:** зачистить и облудить место пайки провода заземления к бронелентам припоеем ПОС.

## Монтаж муфты

### 2. Монтаж провода заземления.

 
#### 2.1. Паяная система заземления.

Провод заземления расплести и разложить по оболочке кабеля и бронелентам и закрепить при помощи бандажей из 2-3 витков стальной оцинкованной проволоки с последующей пайкой припоеем ПОС. При пайке применять паяльный жир. Конец припаиваемого провода заземления должен заходить на оболочку кабеля на расстояние не более 35мм.




3. Оболочку кабеля удалить от конца до второго кольцевого надреза. Удалить поясную изоляцию. Бумажную изоляцию на концах жил зафиксировать лентой ПВХ. Жилы кабеля развести и обезжирить салфеткой, смоченной в бензине или ацетоне.

4. Термоусаживаемые маслостойкие трубы №1 для изолирования жил кабеля надеть на жилы так, чтобы нижняя часть трубы доходила до ступени поясной изоляции и усадить, начиная от корешка разделки, равномерным прогревом пламени газовой горелки. Пламя горелки должно быть размытым, желтоватого цвета. После усадки трубы должны плотно облегать жилы кабеля, не иметь морщин и складок.




5. Жилы кабеля с усаженными трубками плавно и постепенно выгнуть по шаблону. При отсутствии шаблона жилы можно изгибать вручную (через палец), не допуская крутых перегибов и повреждения изоляции, оставив зазор для беспрепятственного прохода перемычки "пальцев" перчатки до упора. Удалить защитный поясок оболочки, снять заусенцы, оправкой придать торцу оболочки форму раstra. Удалить металлические опилки. На расстоянии 5мм от среза оболочки льняными нитками наложить бандаж на полупроводящую бумагу и удалить её от края бандажа.

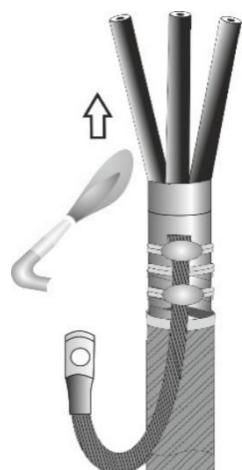

6. Для муфты 6-10 кВ обернуть герметиком срез оболочки кабеля с заходом 20 мм на поясную изоляцию, обернуть герметиком место пайки проводника заземления.




7. На оболочку кабеля и места пайки провода заземления, до жил кабеля (с заходом на поясную изоляцию), надвинуть термоусаживаемую бандажирующую манжету ТУТ для герметизации узла заземления и усадить её, как показано на рисунке, начиная от середины. После усадки по торцам манжеты должен быть виден выступивший расплавленный клей. Манжета должна облегать оболочку кабеля, не иметь морщин и складок.

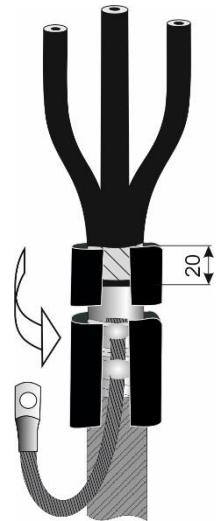

#### **8. Для муфт 6-10 кВ.**

Предварительно прогрев корешок разделки кабеля, вставить между жилмаслостойкийконус-регулятор. Вдавить при помощи инструмента (например, рукояткой отвертки) конус-заполнитель так, чтобы материал заполнил промежутки между жилами.

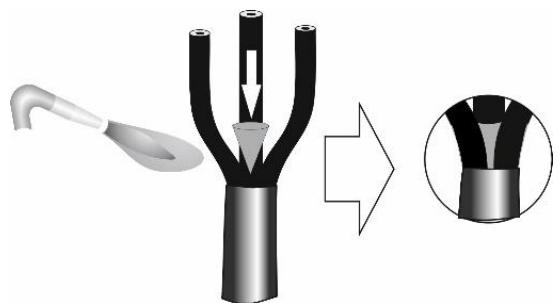

9. На жилы кабеля надеть термоусаживаемую изолирующую перчатку так, чтобы каждая жила попала в отверстие соответствующего “пальца”. Продвинуть перчатку как можно ближе к корешку разделки кабеля. Усадку перчатки следует производить в направлении от пальцев к юбке. После усадки перчатка должна плотно облегать манжету и изоляцию на жилах кабеля. По периметру “юбки” и “пальцев” перчатки должен быть замечен выступивший расплавленный клей.



#### **10. Внимание: операция только для муфт на 6-10кВ.**

На жилы кабеля 6-10 кВ надвинуть термоусаживаемые трубы №2 для изолирования жил кабеля так, чтобы они заходили kleевым подслоем на “пальцы” перчатки до упора. Усадить трубы, начиная с “пальцев” перчатки.




На жилы кабеля надвинуть распорные изоляторы. Усадить прогревая цилиндрические части изолятора.

**11.** Надвинуть и усадить по 2 изолятора на каждую жилу, в соответствии с рисунком.




**12.** Определить длину жил по месту присоединения и обрезать. На жилы кабеля надвинуть термоусаживаемые изолирующие манжеты для изоляции наконечников и сдвинуть их в сторону корешка разделки.

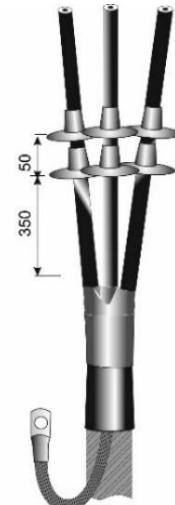

Для муфты 6-10кВ

**13.** Замерить глубину трубчатой части наконечников и по полученному размеру снять с жил кабеля изоляцию. Зачистить поверхности оголенных участков жил. Оконцевать жилы кабеля винтовыми наконечниками со срывающимися головками болтов. Не срывая головок, равномерно затянуть все болты, зафиксировав жилы. Сорвать головки (очередность срыва головок болтов показана на рисунке). Обезжирить цилиндрические части наконечников и трубы на жилах на длине 50-60мм.

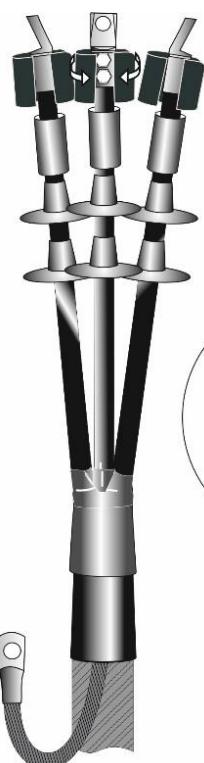

**14.** Обернуть герметиком переход жила-наконечник в соответствии с рисунком (50% герметика должно приходиться на наконечник, 50% на жилу).



**15.** Надвинуть термоусаживаемые изолирующие манжеты на трубчатую часть наконечников и усадить, начиная с середины. После усадки манжеты должны плотно облегать наконечники и трубы на жилах кабеля. По торцам манжет должен выступить расплавленный клей.

**Монтаж муфты закончен.**

**Не подвергать муфту механическим воздействиям до полного остывания во избежание нарушения герметизации.**

