

**АО "Михневский завод электроизделий"**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**  
**МУФТА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ**  
**ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ**  
**СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА**  
**ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ марки**  
**ЗПКВТпнгLS-HF-10 кВ**  
**ТУ 27.33.13-007-01394461-2018**

**2024**

# КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на комплект концевой муфты внутренней установки типа ЗПКВТпнгLS-HF-10  
для монтажа на трехжильных кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением  
10 кВ

Наименование деталей и монтажных материалов	Ед. изм.	Количество на один комплект							
		ЗПКВТпнгLS- HF-10(25-50)	ЗПКВТпнгLS- HF-10(70-120)	ЗПКВТпнгLS- HF-10(150-240)	ЗПКВТпнгLS- HF-10(300)	ЗПКВТпнгLS- HF-10(400)	ЗПКВТпнгLS- HF-10(500)	ЗПКВТпнгLS- HF-10(630)	ЗПКВТпнгLS- HF-10(800)
1.Перчатки ТУПнгLS-HF									
3-4.0	шт.	1	1	1	-	-	-	-	-
3-4	шт.	-	-	-	1	1	1	1	1
2.Трубка нгLS-HFтрекингостойкая с клеевым слоем									
43/15x4, длина 800 мм	шт.	3	3	-	-	-	-	-	-
55/20x4, длина 800 мм	шт.	-	-	3	3	-	-	-	-
75/20x4, длина 800 мм	шт.	-	-	-	-	3	3	3	3
3.Манжета нгLS-HFбандажирующая с клеевым слоем									
75/20x4, длина 150 мм	шт.	1	1	-	-	-	-	-	-
90/25x5, длина 150 мм	шт.	-	-	1	1	1	1	1	1
4.Пластина для выравнивания напряженности электрического поля для кабеля с пластмассовой изоляцией размером									
75x65 мм	шт.	3	-	-	-	-	-	-	-
75x100 мм	шт.	-	3	-	-	-	-	-	-
75x125мм	шт.	-	-	3	3	3	3	-	-
75x160мм	шт.	-	-	-	-	-	-	3	3
5.Манжета экранирующая									
38/15x1,7, длина 150 мм	шт.	3	3	3	3	-	-	-	-
75/22x3, длина 160 мм	шт.	-	-	-	-	3	3	3	3
6.Наконечники винтовые сечением, мм <sup>2</sup> :*									
25-50	шт.	3	-	-	-	-	-	-	-
70-120	шт.	-	3	-	-	-	-	-	-
150-240	шт.	-	-	3	-	-	-	-	-
300	шт.	-	-	-	3	-	-	-	-
400	шт.	-	-	-	-	3	-	-	-
500	шт.	-	-	-	-	-	3	-	-
630	шт.	-	-	-	-	-	-	3	-
800	шт.	-	-	-	-	-	-	-	3
7.Лента-герметик нг	L-200мм	шт.	1	1	-	-	-	-	-
	L-300мм	шт.	-	-	1	1	-	-	-
	L-400мм	шт.	-	-	-	-	1	1	1
	L-600мм	шт.	-	-	-	-	-	-	1
8.Заполнитель корешковой части (конус-заполнитель маслостойкий)		шт.	1	1	1	1	1	1	1
9.Проволока медная Ø1,5	м	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
10. Наконечник НБ-1	шт.	1	1	-	-	-	-	-	-
	НБ-2	шт.	-	-	1	1	1	1	1
11.Салфетка		шт.	1	1	1	1	1	1	1
12.Лента ПВХ		шт.	1	1	1	1	1	1	1
13.Перчатки х/б		пара	1	1	1	1	1	1	1
14.Инструкция по монтажу		шт.	1	1	1	1	1	1	1
15.Спиртовые салфетки		шт.	3	3	3	3	3	3	3

Примечания: \* - поставляется по заказу

Допускаются отклонения в размерах термоусаживаемых комплектующих в пределах 5% от номинала.

Дата упаковки

Штамп ОТК

## **До начала работы!**

Проверьте, что размер деталей комплекта, который Вы собираетесь использовать, соответствует сечению кабеля (см. Таблицу 1).

Свериться с этикеткой набора и этикеткой на монтажной инструкции. Не исключено, что компоненты или рабочие операции подвергались усовершенствованию с тех пор, как Вы в последний раз монтировали это изделие. Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте указанным последовательностям операций.

Таблица 1

Тип муфты	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм <sup>2</sup>
ЗПКВТпнгLS-HF-10(25-50)	6-10	25,35,50
З ПКВТпнгLS-HF-10(70-120)	6-10	70,95,120
З ПКВТпнгLS-HF-10(150-240)	6-10	150,185,240
З ПКВТпнгLS-HF-10(300)	6-10	300
З ПКВТпнгLS-HF-10(400)	6-10	400
З ПКВТпнгLS-HF-10(500)	6-10	500
З ПКВТпнгLS-HF-10(625)	6-10	625,630
З ПКВТпнгLS-HF-10(800)	6-10	800

### **1. Область применения**

Муфты концевые термоусаживаемые предназначены для оконцевания трехжильных силовых кабелей изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющих горение, с низким выделением дыма, без галогенов, ГОСТ 31565-2012, на напряжение 6,10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, климатического исполнения УХЛ 1, УХЛ 5 по ГОСТ 15150-69.

### **2. Указания мер безопасности**

Монтаж муфт должен производиться с соблюдением общих правил техники безопасности согласно "Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", ПУЭ, "Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 10кВ" и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющим данные муфты.

### **3. Общие указания**

Все операции следует выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией, не допуская изменений в технологии монтажа.

#### **3.1.Перед началом монтажа:**

- проверить по комплектовочной ведомости наличие деталей в комплекте в соответствии с сечением применяемого кабеля;
- подготовить рабочее место и необходимые инструменты и приспособления; монтаж муфты на увлажненном кабеле категорически запрещен;

**3.2.Процесс монтажа** должен быть непрерывным до полного его окончания. В процессе монтажа соблюдать чистоту рук и инструмента и выполнять все мероприятия, предупреждающие попадание пыли и влаги в муфту;

**3.3.Поверхности**, предназначенные для контакта с герметиком, должны быть очищены и обезжириены;

**3.4.Усадку** термоусаживаемых изделий производить предпочтительно газовой горелкой;

**3.5.Отрегулировать** горелку так, чтобы пламя её было синее, размытое, с ёлтным языком.

**3.6.При** усадке термоусаживаемых трубок и манжет горелку держать в направлении усадки изделий, равномерно перемещая горелку по окружности вдоль кабеля, трубы или манжета должны равномерно сесть по всей окружности;

**3.7.Поверхности** усаженных трубок или перчаток должны быть гладкими, без морщин и вздутий.

## Разделка кабеля

**1.** Распрямить конец кабеля на длине не менее 2000мм. На расстоянии 1910мм от конца кабеля выполнить кольцевой надрез по оболочке кабеля. Зачистить оболочку наждачной бумагой на длине не менее 100мм (Рис.1).

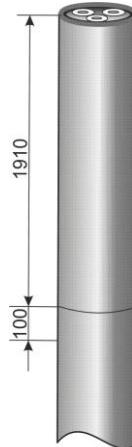


Рис.1

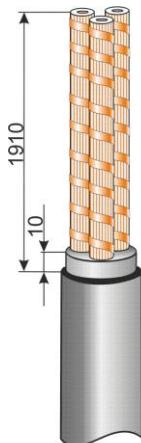


Рис.2

**2.** Удалить оболочку кабеля с конца до кольцевого надреза. Для облегчения снятия оболочки ее необходимо подогреть пламенем горелки до температуры 50...70°C. Удалить межфазный заполнитель, оставив выступ 10мм (Рис.2).



Рис.3

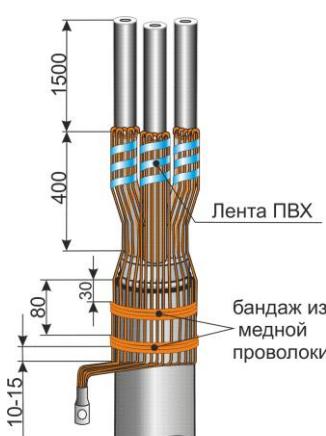


Рис.4

**4.** Удалить ленты, бандажирующие экран. Расплести проволоки и отогнуть до бандажа. Отогнутые проволоки уложить по каждой жиле и зафиксировать лентой ПВХ на длине 400мм (до слоя межфазного заполнителя). Затем концы проволок уложить на оболочку кабеля и зафиксировать бандажом из 3-4 витков медной проволоки. Проволоки медного экрана скрутить в жилу и оканчивать наконечником. Расстояния указаны на Рис.4. Размотать электропроводящую бумагу до изгиба проволок экрана и аккуратно удалить ее.

**5.** Обрезать жилы кабеля на длине 800мм от выступа межфазного заполнителя. Спомощью специального инструмента (роликового ножа) снять электропроводящий слой с жил кабеля, оставив участок электропроводящего слоя длиной 40мм у изгиба проволок экрана. Предварительно необходимо надвинуть на кабель упорную шайбу и продвинуть её до изгиба проволок экрана. Поверхность изоляции из сшитого полиэтилена обезжирить салфеткой с растворителем уайт-спиритом в направлении от торца кабеля к срезу оболочки.

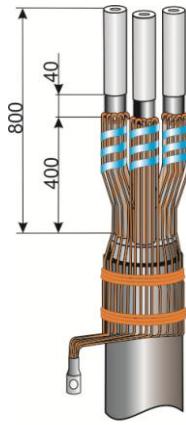


Рис.5

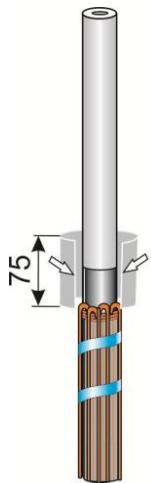


Рис.6

**6.** Обернуть изоляцию жилы и участок электропроводящего слоя длиной 40мм самослипающейся пластииной для выравнивания напряжённости электрического поля. Пластиину ориентировать по длине 75 мм от изгиба проволок экрана с перехлестом 3-5мм, лишнее обрезать, шов разгладить. **Остатки воздуха под пластииной недопустимы!**  
**ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОЙ ЖИЛЕ!**

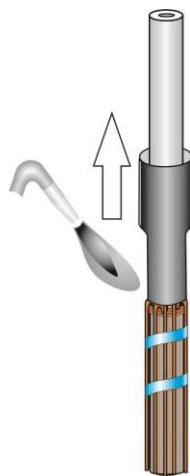


Рис.7

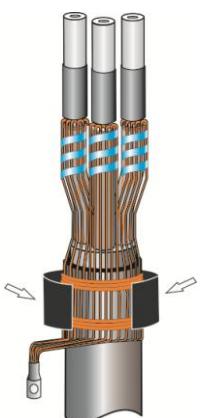


Рис.8

**8.** Обернуть ленту-герметик поверх проволок экрана в соответствии с Рис.8.

**9.**Надвинуть на кабель бандажирующую манжету так, чтобы она заходила на жилы кабеля от кольцевого надреза на 20...25мм и усадить ее. Усадку осуществлять по направлению от кабеля к концам жил кабеля.

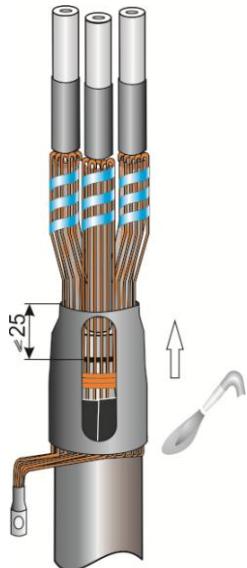


Рис.9

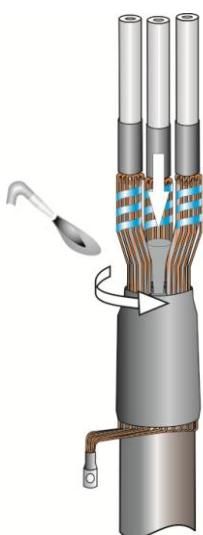


Рис.10

**10.**Предварительно прогреть корешок разделки. Вставить в корешковую часть разделки конус-заполнитель. Затем, подогревая средним пламенем корешковую часть разделки по окружности и основание конуса, необходимо максимально вдавить при помощи инструмента (например, рукояткой отвертки) конус-заполнитель так, чтобы материал выступал между жил и заполнил промежутки между ними.

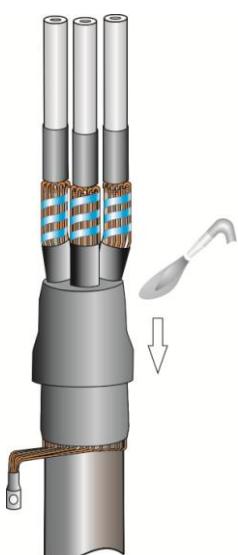


Рис.11

**11.**Сблизить жилы и надеть термоусаживаемую перчатку так, чтобы каждая жила попала в отверстие соответствующего "пальца". Продвинуть перчатку как можно ближе к корешку разделки кабеля. Усадить перчатку сначала с "пальцев" перчатки на жилы, затем - на оболочку кабеля сверху вниз. После усадки перчатка должна плотно облегать манжету и изоляцию на жилах кабеля. По периметру "юбки" и "пальцев" перчатки должен быть заметен выступивший расплавленный клей.

**12.** Снять фазную изоляцию с жилы кабеля на расстоянии, равном внутренней длине цилиндрической части наконечника. Надвинуть наконечник и сорвать головки болтов в соответствии с Рис.12.

- A)-для сечения 25-240мм<sup>2</sup>**
- Б)-для сечения 300-400мм<sup>2</sup>**
- В)-для сечения 500-800мм<sup>2</sup>**


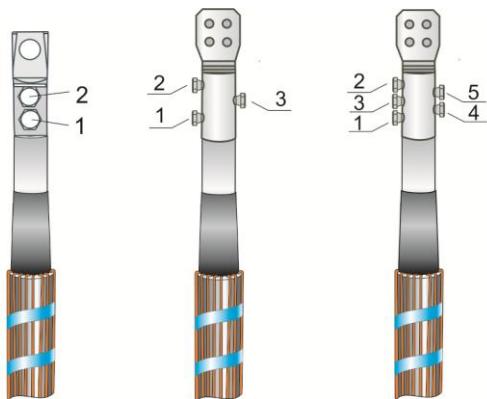


Рис.12А) Рис.12Б) Рис.12В)

Допускается оконцевание жил кабеля наконечниками под опрессовку, пайку.

**ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОЙ ЖИЛЕ!**

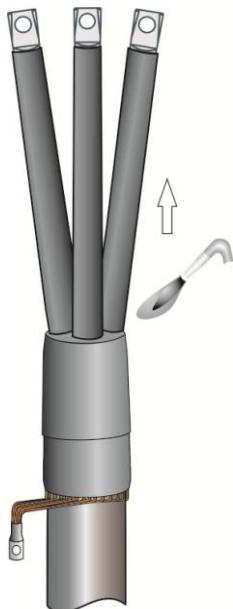

**13.** На жилы кабеля надвинуть трекингостойкие термоусаживаемые трубы ТУТ для изолирования жил кабеля так, чтобы они заходили клеевым подслоем на “пальцы” перчатки до упора. Усадить трубы, начиная с “пальцев” перчатки.

**Монтаж муфты закончен.**

**Не подвергать муфту механическим воздействиям до полного остывания во избежание нарушения герметизации.**

Рис.13